

ПАСПОРТ

НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПНЕВМО ГАЙКОВЕРТ С КОРОТКИМ ПРИВОДОМ РАЗМЕРОМ DR. 1" FORCE 82586

Технические характеристики

- Корпус из алюминиевого сплава.
 - Ударный механизм Двойной Молот (Twin Hammer)
 - Направление вращения: прямое и реверсивное,
 - Вторая ручка с креплением на боку под свободную руку
 - Ударный привод из NiCrMo сплава.
 - Максимальный крутящий момент под нагрузкой.
 - Максимальный крутящий момент на холостом ходу
 - Частота вращения на холостом ходу
 - Ударов в минуту
 - Расход потребляемого воздуха на холостом ходу
 - Оптимальное рабочее давление в пневмо магистрали
 - Рекомендуемый воздушный шланг с внутренним сечением
 - Присоединительный штуцер.
 - Вес гайковёрта.
 - Длина рабочей части гайковёрта с приводом
 - Длина привода
- DR.1".
Mmax н=2439Н/м,
Mmax х/х=3118Н/м,
Vх/х=4000об/мин,
500
566 л/мин,
P=6,3кг/см², (6,3Атм),
12мм (1/2")
1/2"(М) x ORION
10,6 кг.
367мм
50мм (2")



Характеристика

Этот инструмент используется для закручивания и выворачивания гаек, болтов и других специальных насадок больших размеров, без применения человеческой силы.

Инструкция по эксплуатации


1. Применение

Этот инструмент идеально подходит для сборочных и монтажных работ, а также для демонтажа или разборки различных изделий с крепежом большого размера. Применяется в сервисах, для ремонта грузового автотранспорта или в строительстве, при болтовой сборке строительных конструкций.

2. Меры предосторожности


2.1. Давление воздуха

Не смотря на внушительные размеры гайковерта как и у гайковёртов меньшего размера, максимальные технические характеристики достигаются при давлении 6.3 бар.(Атм.) Рабочий диапазон давления от 5 до 8 бар (70-110 psi).

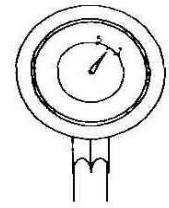

2.2. Пневмо линия


Для соединения компрессора с постом инструмента необходимо использовать шланг диаметром не менее 1/2". Сжатый воздух охлаждается, и частицы воды конденсируются при выходе воздуха компрессора, в ресивере и в пневмо линии. Они могут попасть в механизм инструмента, что может вызвать неполадки. Поэтому следует установить фильтр и лубрикатор между компрессором и инструментом (пост).

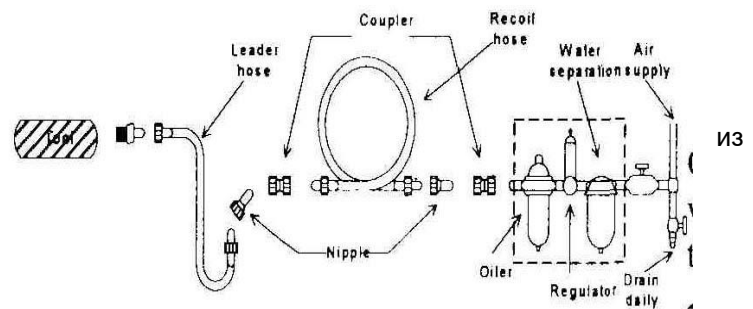

А из ресивера компрессора и фильтра отстойника поста, регулярно сливать скопившийся конденсат. Используйте компрессор с мощностью двигателя от 3,5 л.с. Часто под каждый инструмент нужно делать свой пост это обусловлено спецификой потребности воздуха инструментом

2.3. Воздушный шланг

Прочистите шланг струей сжатого воздуха перед соединением шланга с пневмо инструментом.

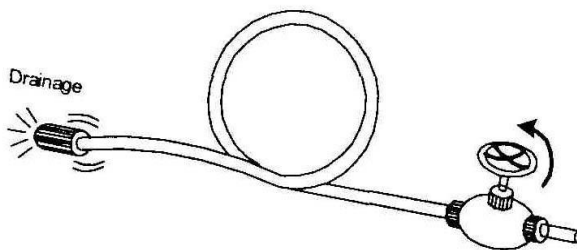

Это предотвратит попадание в инструмент влаги и пыли, находящейся внутри шланга, что в свою очередь предотвратит образование ржавчины или поломок. Чтобы компенсировать падение давления у шлангов более 7,6 м, необходимо увеличить давление или пневмо линию, подводить как можно ближе к рабочему месту.

2.4. Присоединяемые инструменты

Используйте головки или адаптеры в хорошем рабочем состоянии. Необходимые головки и адаптеры, предназначенные для этого инструмента, описаны в спецификации как «посадочный размер» DR.1",.Имеет удлиненное жало с приводом DR 1", что даёт возможность использовать гайковерт в глубине конструкций таких как внутренние колеса грузового автомобиля.

2.5. Во время работы с инструментом должна быть предусмотрена защита глаз, ушей, рта, а на руки одеты перчатки.

2.6. Рабочее место должно хорошо проветриваться.

2.7. При перебоях электроэнергии компрессор необходимо выключить.

3. Эксп

луатация.

3.1. Включение

Убедитесь в правильном и надежном подключении к воздушной магистрали. Проконтролируйте правильность настройки давления в рабочем шланге инструмента и наличие масла в лубрикаторе. Для работы с инструментом, нажмите на спусковой рычаг (курок), расположенный на внутренней стороне рукоятки. В инструменте используется рычаг нажимного типа без фиксации. Внимание!!! Инструмент начнет вращаться через несколько секунд после нажатия на рычаг. Обязательно держите

гайковёрт за вторую ручку, а при возможности используйте специальные тросиковые подвесы, чтобы облегчить задачу удержания в руках инструмента. После выполнения необходимых работ, для безопасности и сохранности поместите инструмент, после полной остановки на подставку или повесьте в корзину-кобуру.

3.2 Направление вращения и Регулировка силы затяжки.

На данной модели, переключение осуществляется флажковым тумблером, расположенном на нижней части рукоятки гайковерта, рядом с воздухопроводом. Им же, изменяется и регулировка силы затяжки по несколько положений в одну и в другую сторону. Перед началом работы нужно убедиться в направлении вращения. «F» - означает движение вперед, т.е. по часовой стрелке, а «R» показывает направление движения против часовой стрелки (если смотреть с позиции пользователя).

4. Техническое обслуживание

4.1. Смазка

Перед соединением шланга, накапайте 10 или 15 капель пневматического масла в воздухозаборник пневмоинструмента. Использование других видов масла может повлечь ухудшение рабочих характеристик или поломку инструмента. Если другое масло случайно попало в инструмент, то уберите его немедленно. Также, необходимо каждые 3-4 часа работы смазывать пневмоинструмент. Масла поступающего через лубрикатор для бесперебойной работы инструмента не достаточно.

4.2 Хранение

Избегайте хранения инструмента в местах повышенной влажности. Попадание влаги внутрь может вызвать появление ржавчины и как следствие преждевременный выход из строя. Перед хранением и после каждого использования, смажьте воздухозаборник маслом и включите его на короткое время.

4.3 Утилизация

Если инструмент настолько серьезно поврежден, что его больше нельзя использовать. Не сжигайте! Утилизируйте его сдав в пункт приема металлов.

Внимание!!!

1. Инструмент не должен использоваться во взрывоопасных местах.
2. Отсоединяйте шланг перед сменой и наладкой присоединяемых инструментов.
3. Избегайте попадания волос или частей одежды на инструмент во время работы.
4. Стойте устойчиво, и наденьте на руки перчатки во избежание травмы, вызванной силой возможного инерционного момента вращения при включении инструмента.
5. Неожиданное направление вращения может вызвать опасную ситуацию.
6. Ошибки при работе являются главными причинами серьезных увечий или смерти. Не оставляйте инструмент включенным без присмотра.
7. Маска для глаз, предотвращает опасность попадания в глаза стружки или металлических осколков, летящих из-под инструмента, при высоких скоростях работы.
8. Маска для лица предотвращает вдыхание пыли и строительного мусора опасного для здоровья. Излишнее высокое давление и вращение на холостом ходу ускоряет износ инструмента и может вызвать опасную ситуацию.